

COMUNICAT DE PRESĂ

În urma cutremurului produs în data de 14.02.2023 pe teritoriul județului Gorj, comisiile mixte stabilite în cadrul ședinței Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Gorj au continuat evaluarea stării tehnice a imobilelor și evaluarea gradului de afectare a structurii de rezistență la clădirile cu destinație unitate de învățământ din municipiul Tg-Jiu, orașul Tismana, comunele Stănești, Runcu și Arcani, constatându-se următoarele:

În municipiul Tg-Jiu

1. Grădinița cu Program Normal nr. 20 Tg-Jiu

Fisuri orizontale la nivelul tencuielii și tavan. Fisuri exterioare verticale și la 45° în pereții de rezistență. Nu s-au identificat vizual elemente ale structurii de rezistență afectate.

2. Liceul Tehnic "Ion Mincu" Tg-Jiu

Fisură între buiandrug și grindă hol intrare clădire parter și la etajul 1.

Fisuri între corpuri de clădire la rosturi tratate necorespunzător.

Fisuri la 45° într-un perete despărțitor la etajul 1 între două încăperi.

Inspecție extinsă la un perete despărțitor etajul 1 între baie (grup social) și magazie între cabinet de fizică pe latura de N a imobilului, având în vedere fisura între zid la 45°.

3. Liceul Auto "Traian Vuia" Tg-Jiu

Cămin cazare elevi: fisuri între corpuri de clădiri. Fisuri orizontale sub grinzi și zidărie. Rezervor metalic dezafectat la etajul 3 prins în perete. Nu s-au identificat vizual elemente ale structurii de rezistență afectate.

4. Școala Gimnazială nr. 7 tg-jiu

Fisură a peretelui exterior pe latura N a clădirii. Fisuri interioare de tencuială ale tavanului de lemn și desprindere tencuieli de pe tavane. Desprindere tencuieli soclu.

Recomandare: Solicitare Inspecție extinsă.

5. Grădinița cu program prelungit nr.13 Tg-Jiu (strada Siretului, nr.10)

Fisură perete exterior pe verticală și structură de rezistență afectată.

Fisuri multiple pe verticală și la 45° a pereților interioari.

Recomandare: Solicitare Inspecție extinsă.

6. Grădinița cu program prelungit nr.7 Tg-Jiu (strada Lt.col. Dumitru Petrescu)

Fisuri interioare între tavane și ziduri la nivelul tencuielii.

Recomandare: Urmărirea fenomenului și luarea unor decizii ulterioare.

7. Grădinița cu program prelungit Preajba Tg-Jiu (Preajba, nr.67)

Fisuri pereti interioari pe verticală.

Recomandare: Restricționarea accesului în zona muzeu și sala spectacole.

8. Școala Gimnazială "Grigore Geamănu" Turcinești

Fisuri ușă acces în balconul clădirii

Fisuri orizontale în zona cancelarie și la o sală de clasă

Fisură la partea superioară a peretelui la camera de proiecție.

Fisură orizontală a peretelui dintre cancelarie și camera de proiecție spre amfiteatru.

II. În comuna Stănești

1. Școala Gimnazială Stănești

Corp nr. 1:

- fisuri verticale perete;
- fisuri planșee;
- fisuri verticale între corpuri de clădire;
- pereți exteriori și colțuri dislocate;

Recomandare: Realizarea inspecție extinsă.

Corp nr. 2:

- fisuri pereți exteriori;
- Desprinderi de planșee gipscarton și zidărie;
- Coșuri de fum dezafectate căzute.

Nu s-au identificat vizual elemente ale structurii de rezistență afectate.

2. Școala Primară Călești

Fisuri ale fundației și pereților exteriori pe latura de Est a amfiteatrului școlii.

Recomandare: Inspecție extinsă și interzicerea accesului în amfiteatru și restricționarea accesului în spațiile alăturate.

III. În orașul Tismana:

1. Liceul Tehnologic Tismana

- Supraînălțarea clădirii afectată;
- Corpul A etaj fisură la 45°, afectată structura de rezistență.

Recomandare: Expertiză tehnică. Interzicerea utilizării pe latura de Nord la etajul clădirii..

2. Școala Gimnazială Celei, Tismana

- Structura de rezistență afectată, pereți transversali deplasați și fisuri multiple pe orizontală și la 45°;
- Desprindere planșeu de zidărie;
- Fisuri pereți exteriori;
- Colț clădire fisurat și deplasat în zona de Nord.

Recomandare: Expertiză tehnică. Interzicere utilizare clădire pe latura stângă până la grinda suspendată.

IV. În comuna Arcani

1. Școala Gimnazială Arcani

- Fisuri orizontale, verticale și la 45°;
- perete între casa scării și sala de clasă P+1;
- pereți săli de clasă interiori și exteriori grav afectați;
- structură de rezistență grav afectată.

Recomandare: Realizarea unei expertize tehnice, accesul interzis și interzicerea utilizării imobilului.

În urma cutremurului produs în data de 14.02.2023 pe teritoriul județului Gorj, în cadrul Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Gorj s-au stabilit comisii mixte pentru evaluarea stării tehnice a imobilelor și evaluarea gradului de afectare a structurii de rezistență la **clădirile din Municipiul Tg-Jiu** și localitățile unde au fost semnalate efecte ale cutremurului, constatându-se următoarele.

1. ȘCOALA GIMNAZIALĂ "CONSTANTIN BRÂNCUȘI" Tg-Jiu (str. Agriculturii nr.4)

Fisuri verticale între corpuri de clădire. Nu s-au identificat vizual elemente ale structurii de rezistență afectate.

2. GRADINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT LUMEA COPIILOR (NR 6) Tg-Jiu (str. 22 Decembrie 1989 nr.13)

Posibilitatea căderii tencuielilor de pe fațadă. Se recomandă asigurarea unui alt trase de acces pentru copii. Nu s-au identificat vizual elemente ale structurii de rezistență afectate.

3. COLEGIUL NAȚIONAL "TUDOR VLADIMIRESCU" Tg-Jiu (str. Unirii nr. 13)

Posibile elemente ale structurii de rezistență afectate. Calcan zona nord prăbușit pe o suprafață de aproximativ 1 m2. Se propune interzicerea de utilizare a corpului vechi al imobilului etaj și hol central.

4. LICEUL DE ARTE "CONSTANTIN BRĂILOIU" Tg-Jiu(str. Griviței nr. 34)

Fisuri între corpuri de clădire parter și etaj. Nu s-au identificat vizual elemente ale structurii de rezistență afectate.

5. LICEUL TEHNIC "HENRI COANDA" TG-Jiu (str. Izlaz nr. 2)

Fisuri între corpuri de clădire și tencuieli. În exterior fisură verticală între corpuri. Nu s-au identificat vizual elemente ale structurii de rezistență afectate.

Imobil Atelier Școală: Fisură verticală între perete despărțitor și stâlp. Fisură la peretele despărțitor. Fisuri între tavan gipscarton și pereți.

6. PALATUL COPIILOR Tg-Jiu (str. Siretului nr. 28)

Fisură între planșeele din lemn, ale tencuielilor, fisură pe partea exterioara pe semirotond cu recomandarea de restricționare a circulației în această zonă. Nu s-au identificat vizual elemente ale structurii de rezistență afectate.

7. ȘCOALA GIMNAZIALĂ "ECATERINA TEODOROIU" Tg-Jiu ((B-dul Ecaterina Teodoroiu nr. 88 bis)

Fisuri între corpuri de clădire etaj I, un număr de 8 coșuri de fum fisurate și prăbușite și cu învelitoarea de țiglă afectată. Fisuri între corpuri de clădire. Nu s-au identificat vizual elemente ale structurii de rezistență afectate.

8. CLUBUL SPORTIV ȘCOLAR Tg-Jiu (str. Unirii nr. 29 bis)

Coș de fum fisurat. Nu s-au identificat vizual elemente ale structurii de rezistență afectate.

9. LICEUL TEHNOLOGIC BÎRSEȘTI (str. Bîrsești nr. 8)

Două coșuri de fum deteriorate. Afectată structura de rezistență la Corp B. Interzicerea activității școlare în acest imobil. Este necesară expertizarea tehnică a Corpului B.

Fisuri între tavanul de Gipscarton și pereți la Corpul D. Nu s-au identificat vizual elemente ale structurii de rezistență afectate.

10. ȘCOALA GIMNAZIALĂ "VOIEVOD LITOVROI" Tg-Jiu (Calea Severinului nr. 86)

Fisuri între tronsoane. 11 coșuri de fum fisurate din care 5 prăbușite care au afectat și învelitoarea din țiglă. Fisuri interioare între tronsoane la etajul 1. Nu s-au identificat vizual elemente ale structurii de rezistență afectate.

11. ȘCOALA GIMNAZIALĂ "AL.ȘTEFULESCU" Tg-Jiu (Calea Eroilor nr. 36)
Fisuri între panourile de gips carton și tencuială. Nu s-au identificat vizual elemente ale structurii de rezistență afectate.

V. În comuna Runcu

1. Școala Primară Valea Mare, Comuna Runcu

Structura de rezistență a imobilului afectată.

Recomandare: Realizarea unei expertize tehnice.

Anexă Magazie lemn a școlii: structură de rezistență a magaziei afectată.

Recomandare: interzis utilizarea.

Clădire Ateliere școală (Punct Deluț): structura de rezistență a atelierelor afectată.